

桐柏县人民政府

关于洛阳银韵矿业有限公司“10.10”事故调查报告的 批复

县直相关部门，朱庄镇人民政府，洛阳银韵矿业有限公司：

关于《洛阳银韵矿业有限公司“10.10”事故的报告》已收悉，经县政府研究，同意对事故的性质认定、原因分析、责任划分及对相关人员的处理意见。洛阳银韵矿业有限公司要把对相关人员的处理意见上报县政府、县安委会，相关部门要按照事故调查报告意见予以落实。



洛阳银韵矿业有限公司“10.10”事故的调查报告

2024年10月10日18点左右，洛阳银韵矿业有限公司桐柏县老洞坡银铅矿D-2矿体井下165段丁字口发生一起运输车辆伤害事故，造成1名工人死亡，直接损失约200万。事故发生后，县委县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，成立了洛阳银韵矿业有限公司“10.10”事故调查组，对事故进行全面调查，现事故调查基本结束，调查情况报告如下：

一、事故基本情况

- 1、时间：2024年10月10日18时左右
- 2、地点：洛阳银韵矿业有限公司桐柏县老洞坡银铅矿D-2矿体井下165段丁字口
- 3、伤亡情况：1人死亡
- 4、直接经济损失：约200万元
- 5、事故类型：车辆伤害事故
- 6、事故性质：一般责任事故
- 7、死者基本情况：

张志龙，男，年龄47岁，身份证号：412932197702092537，住址：桐柏县朱庄乡郭湾村张老庄1号。

二、事故单位基本情况

1、洛阳银韵矿业有限公司（以下简称“银韵公司”）：位于南阳市桐柏县朱庄镇，成立于2019年4月23日，经营期限长期，统一社会信用代码91410307MA46MHU90J，法定代表人韦诗美。经营范围：金属矿石销售、非金属矿及制品销售、选矿等。安全许可证编号：（豫）FM安许证字[2023]XRJC367B，安全生产许可证有效期为2023年11月3日—2025年3月14日，采矿许可证有效期为2019年8月7日—2027年2月3日，证号：C4100002014053220134362，矿区面积：1.764平方公里。

2、施工单位：江西龙鼎企业管理集团南方矿山建设有限公司（以下简称“江西龙鼎”）：位于江西省德兴市银城北路银山矿区，成立于2012年9月13日，统一社会信用代码：91361181054402689E，法定代表人：蒋志高。经营范围：建筑工程施工、非煤矿山矿产资源开采、建筑劳务分包、房地产开发经营等。安全生产许可证证书编号：（赣）FM安许证字[2017]M1709号，有效期限为2023年5月7日—2026年5月6日，持有住房和城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包贰级资质，证书编号：D236199396。2024年5月30日与洛阳银韵矿业有限公司签订施工协议，全面负责洛阳银韵矿业有限公司桐柏县老洞坡银铅矿D-2矿体井下矿山采掘作业。

三、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2024年10月10日大概下午18点左右工队负责人卢军成和李新建到矿下进行安全检查，从矿口一直到工段面安全巡查D1-1矿区，巡查回来路上在斜坡下来的地方听到有刹车和抢档声音，两人回头一看，发现一辆矿用四轮车直接撞到水池上面，立刻跑过去看现场情况，发现张志龙驾驶的矿石运输车撞到165中段墙上，张志龙在驾驶位头部有出血，安全帽掉在车的外面地上，张志龙本人意识模糊，但是喊他能够回应。车辆未熄火，正常怠速中。

（二）救援情况

发现发生事故后，卢军成到上面工作面去叫人，李新建从下面到公司门口叫人，第一眼看到门口保安肖华军在，立即让他打的120，然后喊公司的易俊等人，当时刘国记开着铲车拿着钢丝绳下去营救张志龙，李新建打电话给总经理韦诗美汇报情况，第二个电话打给工队负责人石延成汇报情况，李新建和开铲车的刘国记一起下去开始抢救，到达事故现场后开铲车的用钢丝绳绑上事故车把车拉了出来，发现车辆未熄火，把车熄火之后，把人抱到救援车辆上，送往矿口处，到达矿口时120救护车已经在等候中，120医护人员就把伤者抬到救护车上，当时医护人员说人看着已经不行了，公司要求救护车把人送往信阳医院尽力抢救，石延成和刘国

记开车也跟着救护车赶往信阳，石延成在路上联系其家属，让伤者家属也往信阳赶，并联系信阳人民医院，到达医院后，伤者在急诊室门口停着，医护人员说伤者已经抢救无效死亡了，石延成就联系仪容整理的给死者整理仪容，整理仪容期间，家属也到医院了，仪容整理完以后把死者送往信阳人民医院的太平间，把死者家属安排到宾馆。10月11日凌晨1点该企业将事故情况电话报告给属地朱庄镇政府。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

车辆伤害事故，洛阳银韵矿业有限公司井下165段丁字口。死者张志龙，在矿石运输作业中应时刻牢记安全驾驶，并观察周围情况，确保驾驶过程中安全行驶，张志龙作业过程中未正确佩戴安全帽，驾驶车辆操作错误，下坡溜档行驶，未按规定下坡低速行驶，导致车辆失控，强行抢档降速刹车未果导致发生车辆碰撞受伤导致身亡。这是该起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、员工安全意识淡薄，公司培训不严格。洛阳银韵矿业有限公司对作业人员教育培训仅限于法律文本知识，缺乏技术和实践经验方面的知识培训，有时安全知识培训流于形式，走过场，只是为了落实培训制度，员工真正受到教育情况大打问号，致使员工不具备必要的安全生产知识和安全操

作技能。

2、安全管理人员监督不力。洛阳银韵矿业有限公司规章制度挂满墙，但制度能落到实处的不多。安全管理人员专业不精练，在隐患排查时，对于明显简单的问题能及时发现，而对于隐形不易发现的隐患没有认真的检查或者安排员工去排查，没有得到及时排除。安全管理人员不敢大胆管理，怕得罪人，做老好人的现象普遍存在。

3、落实制度不严格。洛阳银韵矿业有限公司规章制度的贯彻落实没有做到责任到人，落实到点。

五、事故责任认定及处理建议

通过事故分析，认为这起事故是由于驾驶员张志龙未按规定作业导致发生的事故，洛阳银韵矿业有限公司日常管理不到位，日常安全排查不细，现场监护监管不严格，洛阳银韵矿业有限公司负监管主体责任。为了认真吸取此次事故教训，杜绝此类事故的再次发生，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。）对此次事故的相关责任人员提出以下处理建议：

1、死者：张志龙。安全意识淡薄，个人安全防范意识差，未按照规定佩戴安全帽，未按规定驾驶作业车辆，应对事故负主要责任，鉴于当事人已死亡，不再进行责任追究。

2、洛阳银韵矿业有限公司专职安全员陈斌。监督检查不力，未按规定履行职责，巡查走形式，缺乏对作业点的检查和管控，对事故发生负监管责任，建议洛阳银韵矿业有限公司按照公司内部管理规定或制度给予相应处理。

3、洛阳银韵矿业有限公司总经理韦诗美。作为公司主要负责人，负责公司全面工作，未按规定履行主要负责人职责，对员工的现场管控力度不够，落实各项规章制度不严格，应对此次事故的发生负主要领导责任，且在事故发生后存在迟报事故信息。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、八十三条和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款、第一百一十条第二项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款的规定，建议由县应急管理部门对洛阳银韵矿业有限公司总经理韦诗美按照法律法规进行行政处罚。

4、洛阳银韵矿业有限公司。管理不到位，规章制度落实不严格，作业现场管理混乱，安全防护措施没有得到落实，导致发生1人死亡的事故。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由应急管理部门对洛阳银韵矿业有限公司按照相关法律法规依法进行行政处罚。

六、事故的整改和防范措施

1、责成洛阳银韵矿业有限公司进行停产停业整顿。落实安全生产主体责任，明确安全生产主管人员，分管人员的安全管理职责，使安全生产责任明确到人，落实到位。

2、责成洛阳银韵矿业有限公司在停业整顿期间开展隐患排查活动。主要对重点部位和危险作业点进行彻底的排查，制定隐患排查方案，落实隐患整改措施，明确整改责任人，并对整改情况进行验收，验收不合格的要严肃处理整改责任人。针对在今后的施工过程可能存在的危险、危害因素，要制定切实可行的安全防护措施，确保安全。

3、责成洛阳银韵矿业有限公司在停业整顿期间对员工进行安全知识培训。认真吸取此次事故教训，举一反三，对作业人员和管理人员进行一次安全生产教育培训，使其掌握基本的安全生产知识和操作技能，增强员工的自我保护意识，提高人员素质。

4、责成洛阳银韵矿业有限公司建立健全各项规章制度，制定安全生产管理制度和安全生产目标责任制，做到有章可循，有法可依。